

Gegenstand: Zündmagnete Typ SLICK 4230 mit den Serien-Nummern:

9050000 - 9129999

0010000 - 0049999

und SLICK Zündmagnete, die in der Zeit vom 01.05.79 bis zum 01.05.81 eine neue Zündspule erhalten haben.

Betroffen: Alle Motoren der Baureihen:

SL 1700 E, EA, EB, EC
L 2000 E0, EA, EB, EC

Anlaß: An einigen Magneten sind Funktionsstörungen infolge gerissener Zündspulen aufgetreten.

Dringlichkeit: innerhalb der nächsten 25 Betriebsstunden, spätestens jedoch bis zum 30. Juni 1981.

Maßnahmen: Die Zündspule einer Sichtprüfung unterziehen.

Die Inspektionsarbeiten sind gemäß SLICK-Service Bulletin 1-81 in Verbindung mit der neuen blauen Inspektions- und Wartungsanweisung 1037-A der Firma SLICK durchzuführen.

Nach Durchführung der Inspektion bzw. dem Austausch der Zündspule ist der Magnet in der Art zu kennzeichnen, daß in das Typenschild ein "C" hinter der letzten Zahl der Serien-Nr. gestempelt wird.

Bemerkung: Das SLICK-Service-Bulletin 1-81 sowie die blaue Inspektions- und Wartungsanweisung 1037-A können Sie über alle SLICK-Vertretungen oder durch uns erhalten.

LBA anerkannt am: 13. Mai 1981

Bearb.: Welbhoff

Ersetzt Ausgabe vom:

Blatt: 1

Gepr.:

Ausgabe: 11.05.81

von 1 Blatt